

Z P R Á V A O P R A V I D E L N Ě R E V I Z I H R O M O S V O D Ů

vykonané dne 14.12.2021 Číslo revize: Ne14/GK/21  
podle ČSN 33 1500 (34 1390)

revizní technik : Josef Nerad  
evidenční číslo : 3179/2/19/R-EZ-E2A  
adresa : Alšova 1161, Roztoky II-Žalov

Organizace: Základní a mateřská škola Na Karlově 372, Benešov  
Revidovaný objekt: Družina

Celkový posudek :

**Revidované zařízení je schopné bezpečného provozu.**

Lhůta k odstranění závad : Rok příští revize : 2026


Tato zpráva o revizi má 3 strany.

Počet příloh : 0 Počet vyhotovení zpráv : 4 x  
Rozdělovník :

2x provozovatel  
1x revizní technik  
1x montážní firma

Základní škola a mateřská škola Benešov,  
Na Karlově 372  
Se sídlem: Na Karlově 372, 256 01 Benešov  
tel/fax: 317 721 175  
IČ: 600 31054

*Nerad Josef*

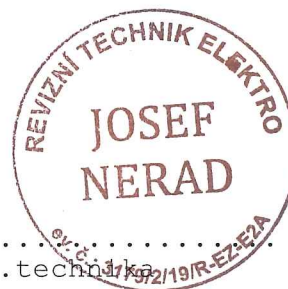

Datum předání a podpis provozovatele ..... podpis rev. technika .....  
3179/2/19/R-EZ-E2A

Počasí v posledních třech dnech : oblačno, 12°C  
Okolní půda : hlinitopísčitá  
Druh objektu : montovaný objekt  
Druh krytiny : plechová krytina Satjan  
Počet jímačů : 3 ks  
Počet svodů : 5 ks materiál, průřez: FeZn 8,10

Popis hrom.výkr.dokumentace, způsob uzemnění, zjištěné závady

Předmětem posouzení je hromosvodná soustava na nízkopodlažní budově se sedlovou střechou. Jímací soustava je hřebenová.  
Všechny kovové předměty v blízkosti jímacího vedení jsou připojeny k soustavě/ventilace vzduchotechniky, okapy, kovový vstupní žebřík/  
V nadzemní části jsou svodové vodiče chráněny OU.  
Měřicí svody jsou osazeny měřicí svorkou SZ a očíslováno čísly UH.

Měření svodů : svod č.		Odpor uzemnění v Ohmech
1.	svod č.1	8,2
2.	svod č.2	2,84
3.	svod č.3	4,15
4.	svod č.4	2,95
5.	svod č.5	14,9

Použitý měřicí přístroj :  
DET 14c v.č.101075506

č.kal.listu:182/20

číslo:  
evid.

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl
	Zjištěné závady byly po dohodě odtrany.		